

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/69802/25/09/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146964	TOYOTA, Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 145KM 2,7-3,1t 20-24, P...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1997	145/106	manualna	186 603	4/9
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW760GE	YARVEEHTMGZ208614		29-06-2022/2021	26-06-2027	grafit/METALIK

Data oględzin: 22-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Drzwi boczne przesuwane prawe, sterowane manualnie, Felgi stalowe 16 z mini kołpakami i ogumieniem 215/65, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu, Kluczyki ze zdalnym sterowaniem - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Lampy przednie halogenowe, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Lusterko wsteczne w kabinie, Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę piersiową w 1. rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek otwarty w centralnej części deski rozdzielczej (mieszczący format A4), Schowek po stronie pasażera zamykany i podświetlany, Schowki w drzwiach przednich, Siatka zabezpieczająca bagaże, System monitorowania ciśnienia w kołach (TPWS), System stabilizacji toru jazdy (VSC), Szyby przyciemnione w 2. i 3. rzędzie, stopień przepuszczalności światła 30%, Szyby sterowane elektrycznie w 1. rzędzie z funkcją automatycznego domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat i ogranicznik prędkości, Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz centralny między zegarami, monochromatyczny, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej halogenowe.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Professional → [Dach multifunkcyjny, Fotele przednie podgrzewane (regulacja w 3 zakresach), Klimatyzacja manualna z nawiewem w tylnej części pojazdu, Lampy przeciwmgielne, przednie].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, ROADIQN CT8	215/65 16 109107T	6,0 mm
	lewe	NEXEN, ROADIQN CT8	215/65 16 109107T	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady po grafice reklamowej. Rysy, odpryski i wgniecenia na samochodzie

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	SU001A4029	pęknięcie/rozerwanie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	PZ49I00C1131		
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	SU001A3541		
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	SU001A3541		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	SU001B5053	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1
2	Próg L	SU001A5888	rysa/odprysk	
3	Próg R	SU001A5887	rysa/odprysk, ślady korozji	2
4	Słupek środkowy (B) L	SU001A6222	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	2
5	Słupek środkowy (B) R	SU001A6221	wgniecenie/odkształcenie	2
6	Tapicerka siedzenia 1.rząd R	SU001A5620	zabrudzenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Uszczelka pokryw przedniej tył		pęknięcie/rozerwanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
2	Słupek środkowy (B) kompletny L	III		
3	Słupek środkowy (B) kompletny R	III		
4	Próg, część przednia L	III		
5	Próg (przy drzwiach bocznych) R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	SU001A4868	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni L	SU001A4222	rysa/odprysk	
3	Błotnik przedni R	SU001A4223	wgniecenie/odkształcenie	
4	Pokrywa przednia	SU001A4539	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	SU001B5052	rysa/odprysk	
6	Drzwi części ład.przesuwne R	SU001B4134	rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny L	SU001A6027	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
8	Błotnik		rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Uszczelka pokrywy silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Światnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Światnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Światnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Światnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Światnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55


Światnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

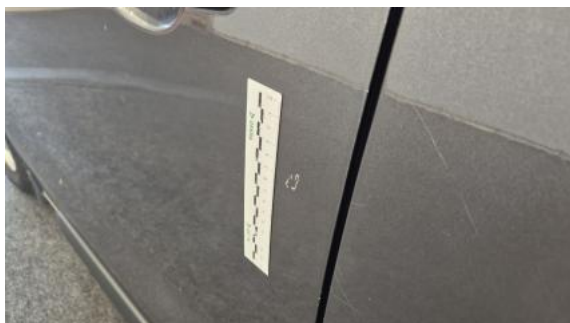

Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 63

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 64

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1