

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/72663/25/09/25
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 25-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0134542	VOLVO, V60 18-21, V60 D3 SCR				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	150/110	manualna	105 993	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1R138	YV1ZW72V1L2400096		16-09-2020/2020	29-08-2026	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 01-10-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Felgi aluminiowe 16 5-ramienne Silver, z ogumieniem 215/60, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Funkcja Auto Hold, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania - przód/tył, Lusterka boczne składane elektrycznie, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne boczne (2), Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe zintegrowane, czarne, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 8 głośników, AUX, USB), System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe, Tempomat, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na kubki z przodu, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control), Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wi-Fi, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca.

Wypożyczenie dealerskie

Apple Carplay i Android Auto, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane, Fotele przednie podgrzewane, Lakier metalizowany, System nawigacji satelitarnej Sensus, Szyba przednia podgrzewana.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 16 99V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 16 99V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 16 99V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 16 99V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Dach	300 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	32368964	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny R	31484844	rysa/odprysk	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	31471308	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane

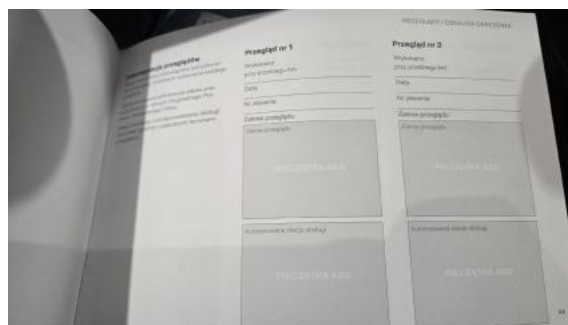

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

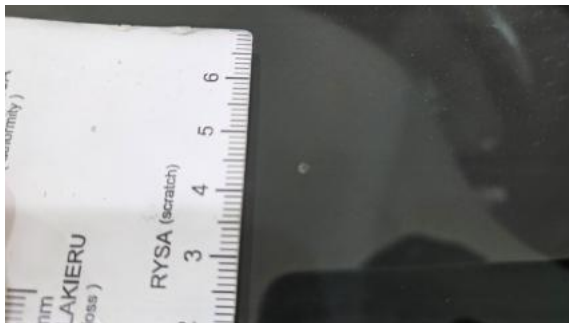

Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 35

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1