

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/53714/25/07/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145333	BMW, Seria 5 [G30/F90] 20-23, 520d xDrive mHEV Luxury Line sport...				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	59 738	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6M068	WBA51BL0X0WX84692		13-07-2022/2022	10-07-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi), BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali), Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18", W-Spoke 632, z ogumieniem 245/45, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie, Lakier uni, Listwy ozdobne Finline Ridge z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z automatyczną funkcją parkowania po stronie pasażera, Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania szyb - chromowane, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pasywana ochrona pieszych, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Przełącznik właściwości jezdnych, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z tyłu, Reflektory przednie diodowe (LED), Servotronic, Stylistyka zewnętrzna Chrome Line, System alarmowy, System bezkluczykowy Start/Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby atermiczne, Tapicerka skórzana Dakota, Technologia Active Air Stream, Telefon komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, Automatyczne otwieranie-zamykanie

bagażnika, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Felgi aluminiowe 19", Multi-Spoke 633, z ogumieniem 245/45, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie ogrzewane, Kierownica skórzana sportowa M, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, Lakier metalik, Reflektory przednie diodowe (LED, adaptacyjne z BMW Selective Beam i asystent świateł drogowych), Rolety przeciwsłoneczne, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/40 19 98Y	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/40 19 98Y	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/40 19 98Y	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/40 19 98Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51119852203	zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	51317388742	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41007408962	rysa/odprysk	
3	Oslona lusterka zewnetrznego R	51167422720	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41007408964	inne:Ślady substancji obcej	
5	Nakładka progu zewn. R	51777475604	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny R	41007437520	rysa/odprysk	
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	36116863418	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1




Fot. 34

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1

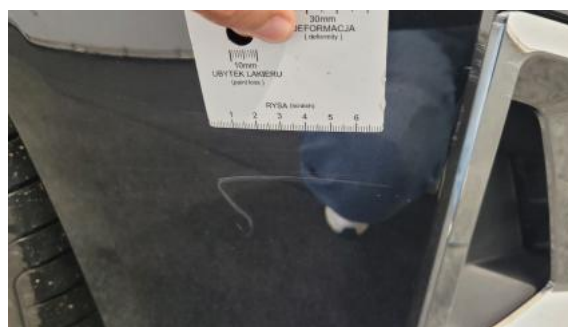

Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 42
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1