

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/78787/25/10/14
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 14-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145595	KIA, Rio Hatchback 20-23, Rio 1.2 M				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1197	84/62	manualna	81 585	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4P253	KNADB518AN6591738		26-10-2021/2021	22-10-2026	niebieski/METALIK

Data oględzin: 17-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym, obramowanie lakierowane w kolorze srebrnym, Automatyczne włączanie świateł, Bluetooth, CBC - System kontroli hamowania w zakręcie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El. podnoszenie szyb przód z auto góra/dół oraz sys.bezpieczeństwa po stronie kierowcy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Eco Dynamics – system automatycznego wyłączania i włączania silnika podczas postoju, Kierownica wielofunkcyjna, gniazdo USB, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Pokrywa przestrzeni bagażowej, Radio MP3, RDS, DAB, 4 głośniki, Regulacja podświetlenia zegarów, Regulacja wysokości zagłówków, SLS - System stabilizacji toru jazdy podczas hamowania, Schowek na okulary, System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Termometr zewnętrzny, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5 dla komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY	185/65 15 88H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY	185/65 15 88H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY	185/65 15 88H	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY	185/65 15 88H	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Kołpak koła przód L	52960H8050	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	71504H8C00	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	0.7

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003H8000	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	76004H8000	rysa/odprysk	
3	Ośłona lusterka zewnętrznego L	87616H802000	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003H8000	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004H8000	rysa/odprysk	
6	Okładzina zderzaka tylnego	86611H8000	rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny L	71503H8C00	rysa/odprysk	
8	Pokrywa tylna	73700H8000	rysa/odprysk	
9	Nakładka wew. bagażnika L	85730H8050WK	zarysowanie	
10	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	83301H8000WK	zarysowanie	
11	Nakładka pokrywy tylnej dół	81750H8000WK	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa

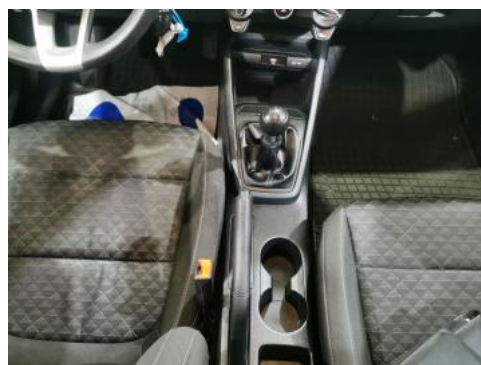

Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze

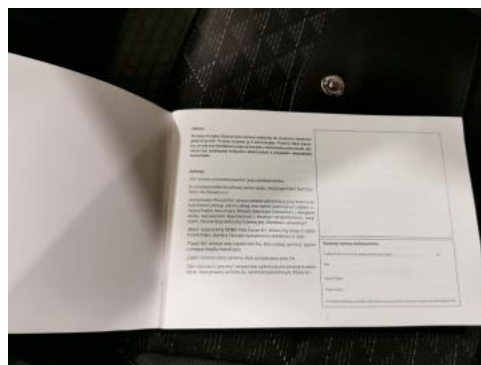

Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 43
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Fot. 50
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Kołpak przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

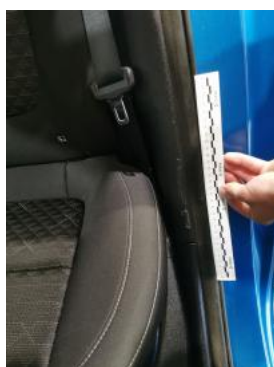

Fot. 53
Wykładzina(y) słupka tylnego L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2