

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/75575/25/10/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0144648	MERCEDES-BENZ, E Klasa Kombi [S 213] 20-23, E 220 d 4-Matic All...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1950	195/143	automatyczna	80 651	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW9573W	W1K2132171A994191		22-07-2021/2021	19-07-2026	granatowy/2-warstwo wy metalizowany

Data oględzin: 08-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS i ASR, AIR BODY CONTROL - zawieszenie pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki welurowe, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 19, wieloramienne z ogumieniem (15R), Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V z tyłu, Gniazdo USB (2x) z tyłu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Kontrola trakcji, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Oparcie tylnej kanapy, składane, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Podsufitka materiałowa - szara, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Live Traffic Information, Relingi dachowe, aluminiowe, System PRE-SAFE, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System monitorowania wewnętrzny, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, Szyby sterowane elektrycznie, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Uchwyt na kubki, podwójny, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium, Zagłówki przednie - komfortowe, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem.

Wypożyczenie dealerskie

Dach szklany panoramiczny - elektryczny, Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Lakier metalik, Ogrzewanie postojowe, Pakiet Energizing → [Fotele przednie podgrzewane, Pakiet Air-Balance, Rozszerzone funkcje MBUX, Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala], Pakiet Lusterka → [Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane], Pakiet Premium Plus → [Dach szklany - elektryczny, Pakiet Advantage, Pakiet Asystenta Parkowania z kamerą 360, Pakiet KEYLESS-GO, Pakiet Pamięci, System nagłośnienia Burmester Surround], Pakiet Wspomagania Jazdy → [Asystent układu kierowniczego - aktywny, System aktywnej kontroli odstępów

DISTRONIC], Pakiet świateł MULTIBEAM LED → [Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe, Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych], Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	245/48 19 102Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	245/48 19 102Y	5,8 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	245/48 19 102Y	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	245/48 19 102Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2388800100	inne:Wady lakiernicze	0.5
2	Rama drzwi,przód R	2136307402	inne:Wady lakiernicze	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Słupek przedni (A), część górna R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2137208711	rysa/odprysk	
2	Listwa ochronna ściany bocznej R	21388064047C45	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Inne 2




Fot. 34

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 35

Słupek przedni P - Inne 2

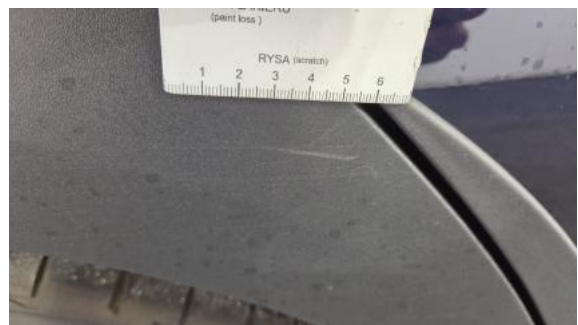

Fot. 36

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1