

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83306/23/11/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-11-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0127678	MAN, TGE 3.140 Euro 6 1968ccm - 140KM 3,5t 17-, TGE 3.140 4x2F ...				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	140/103	manualna	136 897	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4U141	WMA08VUZ XK9013712		19-08-2020/2019	18-08-2025	czerwony/UNI

Data oględzin: 29-11-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Asystent hamowania awaryjnego, Asystent ruszania pod górę, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Fotel kierowcy Comfort z podłokietnikiem i pełną regulacją, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem-stolikiem, Immobiliser, Klimatyzacja manualna Climatic, Komputer pokładowy (wskaźnik wielofunkcyjny), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, MAN Media Van (radio z monochromatycznym ekranem TFT, 2 głośniki, USB, Bluetooth, gniazdo kart SD), Oświetlenie LED kabiny kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy, Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby sterowane elektrycznie, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dodatkowe

Zabudowa, Agregat, Spojlery.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VANTRA ST AS2	235/65 16 115R	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, VANTRA ST AS2	235/65 16 115R	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VANCONTACT 4SEASON	235/65 16 115R	8,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCONTACT 4SEASON	235/65 16 115R	8,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy i odpryski na pojeździe.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia	9106700000	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	0006700100		
3	Kierunkowskaz boczny L	9109064700	pęknięcie	
4	Tapicerka siedzenia 1.rząd L	90791029029K45	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	9107203100	zarysowanie	
2	Zderzak tylny	9103104900	wgniecenie	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	
2	Instrukcja obsługi		brak	
3	Aktualne badania techniczne		brak	
4	Poszycie drzwi tyłu lewe		pęknięcie	
5	Poszycie zabudowy z lewej tył		wgniecenie, pęknięcie	
6	Poszycie zabudowy z prawej		pęknięcie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna E R	III		
2	Zderzak tylny, kompletny	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	91088593009K83	rysa/odprysk	

2	Błotnik przedni (dół) L	9108802800	rysa/odprysk	
3	Błotnik przedni (dół) R	9108802900	rysa/odprysk	
4	Pokrywa przednia	9078806000	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9107202400	wgniecenie, rysa/odprysk	
6	Osłona lusterka zewnętrznego L	9108114100	rysa/odprysk	
7	Osłona lusterka zewnętrznego R	9108114000	rysa/odprysk	
8	Słupek środkowy prawy R		rysa/odprysk	0.01
9	Wnętrze kabiny		zabrudzenie	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

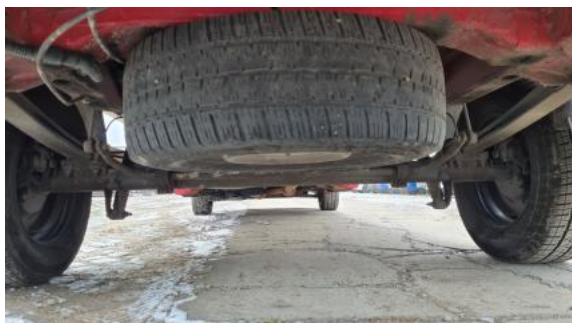

Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

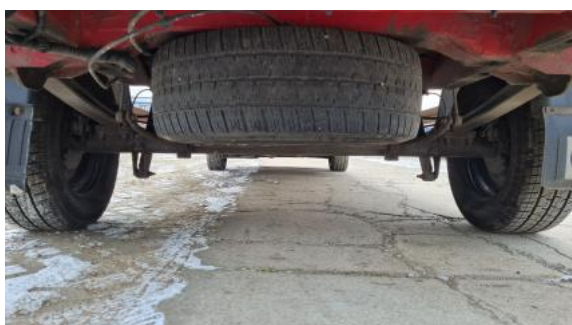

Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Zdjęcie do protokołu



Fot. 31
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Zderzak - Inne 1



Fot. 39

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Pas tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Pas tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47

Pas tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 53

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1




Fot. 54

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

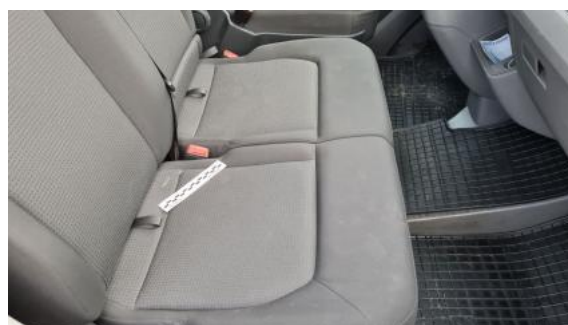

Fot. 56

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tyłu lewe - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1