

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/13056/26/02/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148569	PEUGEOT, 508 SW 19-23, 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&S EAT8				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	automatyczna	107 883	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5E741	VR3FCYHZTMY542440		17-01-2022/2021	17-01-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 23-02-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki parkowania z przodu, Czujniki parkowania z tyłu (sygnał wizualny i dźwiękowy), Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon, Dywaniki podłogowe przód i tył z przeszyciami w kolorze Gris Beton, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 dwukolorowe Merion z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB (2x) w przedniej części kabiny, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kamera cofania HD 180 stopni, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision, Kierownica pokryta skórą licową, Kierownica wielofunkcyjna kompaktowa, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kontrola czasu jazdy, Lakier metalik, bez dopłaty, Listwy wokół szyb bocznych chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem LED, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto / MirrorLink, Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z systemem Top Tether, Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: nawigacja 3D online, funkcja rozpoznawania głosu, Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia, Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli centralnej, Oświetlenie wnętrza LED dodatkowe: bagażnika 2x, osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego, Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala, Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych z progresywnymi ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa przednie pirotechniczne z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera (dla pasażera z możliwością dezaktywacji), Poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę dla miejsc z przodu i z tyłu, Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+otwór do przewożenia długich przedmiotów, Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem, Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), Reflektory halogenowe ze światłami dziennymi LED, Regulacja położenia świateł, automatyczna, Relingi profilowane w kolorze aluminium, Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany, Sterowanie radiem na kierownicy, System Active Safety Brake AEBS3, System

Driver Attention Alert, System High Beam Assist (HBA), System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta (ADML), System monitorowania martwego pola (BSD), System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi, System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba tylna ogrzewana, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TSM, Tapicerka półskórzana z tkaniną Imila Mistral (72FX), Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go), Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting), Wnętrze w kolorze szarym, Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania, Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash (spryskiwacze w ramionach wycieraczek), Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy HD, Zaglówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła cofania zintegrowane w reflektorach, Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED, Światła przeciwmgielne tylne zintegrowane w reflektorach, Światła przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS).

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 210	215/55 17 98H	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 210	215/55 17 98H	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 210	215/55 17 98H	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 210	215/55 17 98H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
---	---	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka słupka C dół R	98134210ZD	rysa/odprysk	
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	16379857PT	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	9815960980	inne:wady powłoki lakierniczej	0.5
2	Dach	9818750580	liczne, wgniecenie/odkształcenie	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Instrukcja obsługi		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi tylnych L	9812972780	rysa/odprysk	
2	Okładzina zderzaka tylnego	1640106480	rysa/odprysk	
3	Felga tylna L		rysa/odprysk	
4	Felga tylna R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze

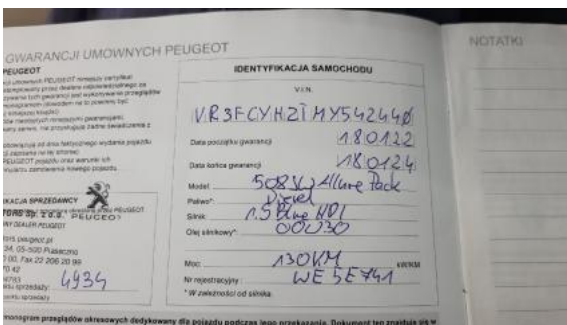

Fot. 29
Książka serwisowa – dane

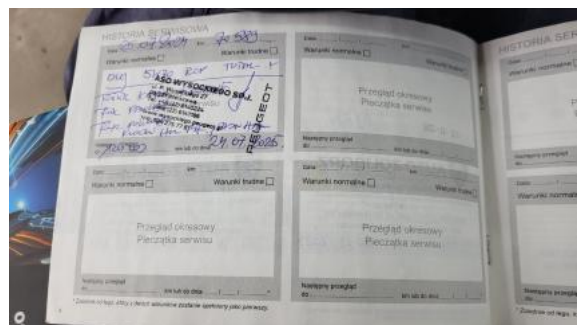

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Zestaw naprawczy koła



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 36

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1