

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/08475/26/02/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148569	PEUGEOT, 508 SW 19-23, 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&P;				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	automatyczna	73 614	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5E743	VR3FCYHZTMY541983		17-01-2022/2021	18-12-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 11-02-2026**Miejsce oględzin:**

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki parkowania z przodu, Czujniki parkowania z tyłu (sygnał wizualny i dźwiękowy), Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon, Dywaniki podłogowe przód i tył z przeszyciami w kolorze Gris Beton, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 dwukolorowe Merion z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB (2x) w przedniej części kabiny, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kamera cofania HD 180 stopni, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision, Kierownica pokryta skórą licową, Kierownica wielofunkcyjna kompaktowa, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kontrola czasu jazdy, Lakier metalik, bez dopłaty, Listwy wokół szyb bocznych chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem LED, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay™ / Android Auto / MirrorLink, Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z systemem Top Tether, Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: nawigacja 3D online, funkcja rozpoznawania głosu, Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia, Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli centralnej, Oświetlenie wnętrza LED dodatkowe: bagażnika 2x, osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego, Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala, Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych z progresywnymi ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa przednie pirotechniczne z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera (dla pasażera z możliwością dezaktywacji), Poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę dla miejsc z przodu i z tyłu, Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+otwór do przewożenia długich przedmiotów, Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem, Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), Reflektory halogenowe ze światłami dziennymi LED, Regulacja położenia świateł, automatyczna, Relingi profilowane w kolorze aluminium, Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany, Sterowanie radiem na kierownicy, System Active Safety Brake AEB S3, System

Driver Attention Alert, System High Beam Assist (HBA), System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta (ADML), System monitorowania martwego pola (BSD), System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi, System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba tylna ogrzewana, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TSM, Tapicerka półskórzana z tkaniną Imila Mistral (72FX), Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go), Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting), Wnętrze w kolorze szarym, Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania, Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash (spryskiwacze w ramionach wycieraczek), Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy HD, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła cofania zintegrowane w reflektorach, Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED, Światła przeciwmgielne tylne zintegrowane w reflektorach, Światła przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/55 17 98H	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd posiada płytkie wgniecenia dachu o średnicy <1cm. Porowata struktura lakieru drzwi PP i lusterka PP.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	9818750580	liczne, wgniecenie:punktowe	1
2	Poszycie drzwi przednich R	9812966780	wady lakiernicze	
3	Oslona lusterka zewnętrznego R	981700031T	wady lakiernicze	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne F R	III		
2	Oslona lusterka R	K3		
3	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	9813155180	odprysk	
2	Spojler zderzaka tylnego	98208713XT	zarysowanie	
3	Nakładka pokrywy tylnej dół	98189612ZD	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

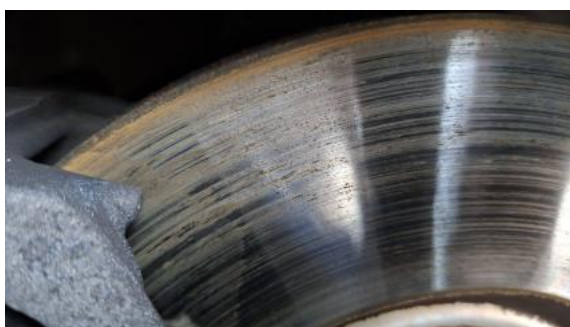


Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa

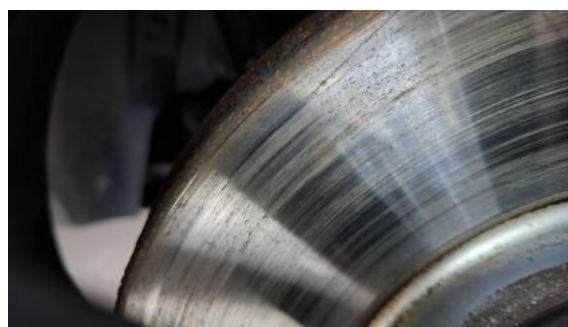

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa

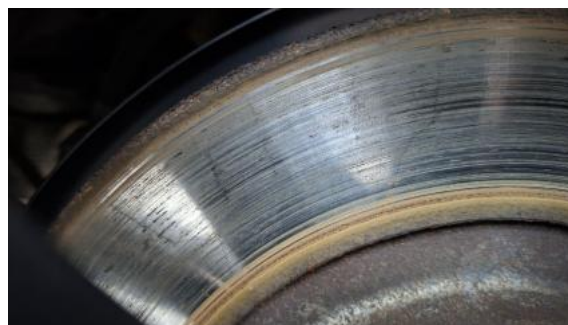

Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła




Fot. 36

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

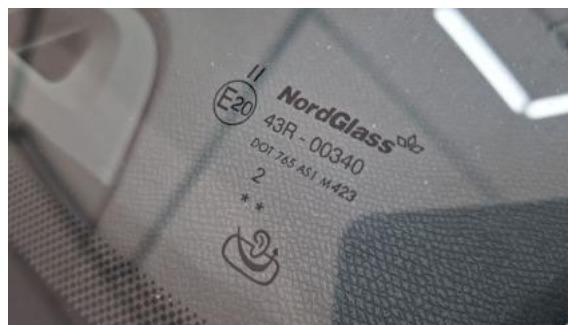


Fot. 38

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

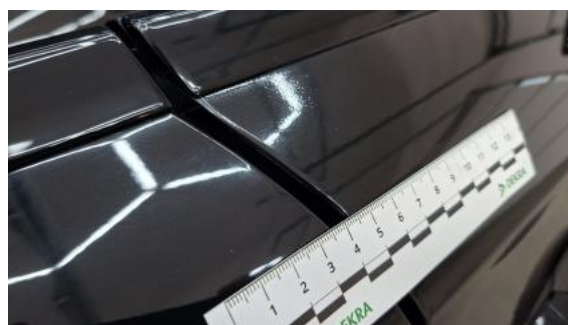

Fot. 40

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Inne 2



Fot. 42

Lusterko zew P - Inne 1



Fot. 43

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zdjęcie dodatkowe


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zdjęcie dodatkowe




Fot. 50
Zdjęcie dodatkowe

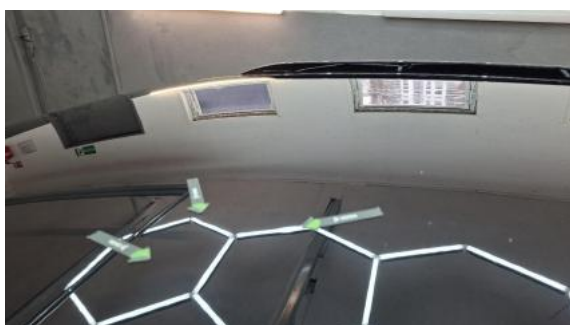

Fot. 51
Zdjęcie dodatkowe



Fot. 52
Zdjęcie dodatkowe

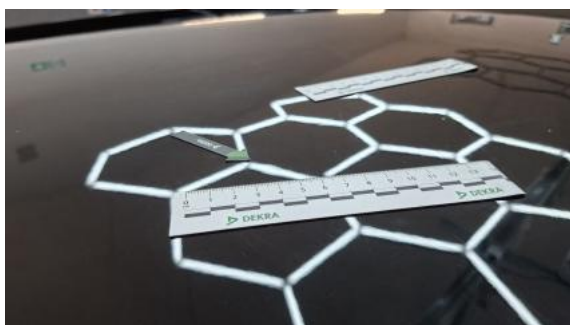

Fot. 53
Zdjęcie dodatkowe



Fot. 54
Zdjęcie dodatkowe



Fot. 55
Zdjęcie dodatkowe



Fot. 56
Zdjęcie dodatkowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zdjęcie dodatkowe



Fot. 58

Zdjęcie dodatkowe