

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83188/25/10/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138960	VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 2.0 TDI EVO Busi...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	171 799	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6M861	WVWZZZ3CZNE071254		19-07-2022/2022	07-07-2027	szary/2-warstwowy

Data oględzin: 05-11-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach przednich Cross Hatch, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR-układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - czarne, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system

rekuperacji odzyskujący energie podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia.

Wposażenie dealerskie

Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 17 Soho z ogum. samouszczel. o obniżonym oporze tocz. 215/55 +śruby antykradzieżowe, IQ. Light LED Matrix → [Dynamiczne doświetlanie zakrętów, Funkcja przewidywania profilu drogi na podstawie danych z nawigacji i kamery, Kierunkowskazy dynamiczne, Lampy LED z dynamiczną kontrolą zasięgu, Lampy tylne LED, System Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu], Pakiet Premium → [Pakiet zimowy 1, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka, System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus], System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, SNOWPROOF	215/55 17 98H	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, SNOWPROOF	215/55 17 98H	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, SNOWPROOF	215/55 17 98H	6,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOWPROOF	215/55 17 98H	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, brak kompresora w zestawie naprawczym

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa ozdobna koła przód L	5H0601171FOD	ubytki materiału	
2	Pokrywa ozdobna koła tył L	5H0601171FOD	ubytki materiału	
3	Pokrywa ozdobna koła tył R	5H0601171FOD	ubytki materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka progu zewn. R	3G0853857FGRU	zarysowanie	
2	Pokrywa tylna	3G9827025A	liczne, wgniecenie	2
3	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.5
4	Rama dachu lewa L		wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Ośłona progu R	K3		
2	Dach, część boczna L	III		
3	Drzwi tylne, część dolna F	III		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3G0807217ALGRU	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	3G0823031C	wgniecenie	
3	Szyba przednia barwiona	3G0845011DDNVB	rysa/odprysk	
4	Okładzina zderzaka tylnego	3G9807417GGRU	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny L	3G9809843	wgniecenie	
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	3G986760582V	rysa/odprysk	
7	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła

informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2 i klucze

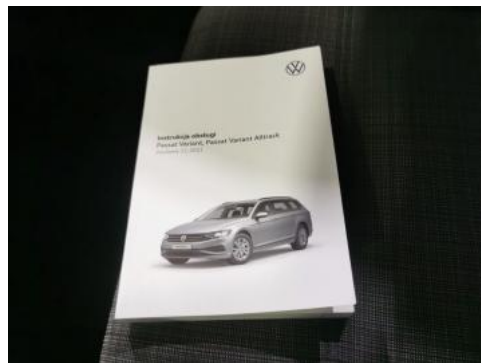

Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Kołpak tylny P - Inne 1



Fot. 45
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 51

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 53

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56


Kołpak przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

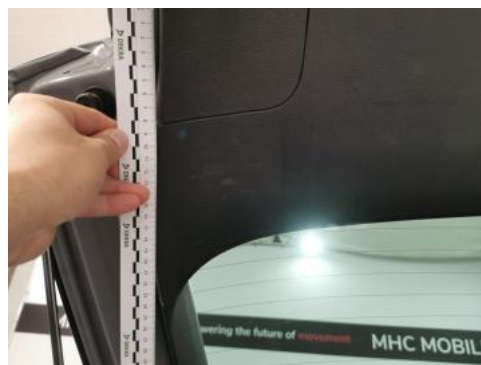

Fot. 58

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2