

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/39309/25/05/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138961	VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 2.0 TDI EVO Eleg...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	109 472	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2J924	WVWZZZ3CZME038487		28-12-2020/2020	19-12-2025	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 06-06-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55 + śruby antykradzieżowe, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem

dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechodniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka łączona Artvelour/Vienna, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierowcy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wypożyczenie dealerskie

Car Net: App-Connect (dla radia), Felgi aluminiowe 17 Nivelles z ogum. samouszczel. o obniżonym oporze 215/55 + śruby antykradzieżowe, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmacnienie sygnału LTE, Kamera parkowania - rear assist, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana ogrzewana z łopatkami do zmiany biegów, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier specjalny - biały, Pakiet Premium → [Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, System Easy open / Easy close, sterowanie bagażnikiem i roletą, bezkluczykowy dostęp do samochodu, System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus], Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System kontroli ciśnienia w oponach, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/55 17 98W	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/55 17 98W	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/55 17 98W	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/55 17 98W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	3G9817101	ślady korozji	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	3G0807217ALGRU	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	3G0823031C	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	3G0845011DDNVB	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G0831055AG	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3G0831056AG	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3G9833055AE	rysa/odprysk	
7	Okladzina zderzaka tylnego	3G9807417GGRU	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy




Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

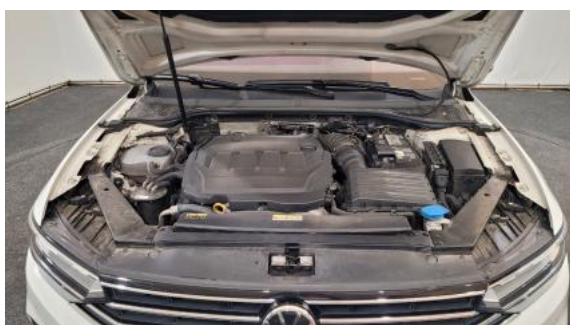

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze

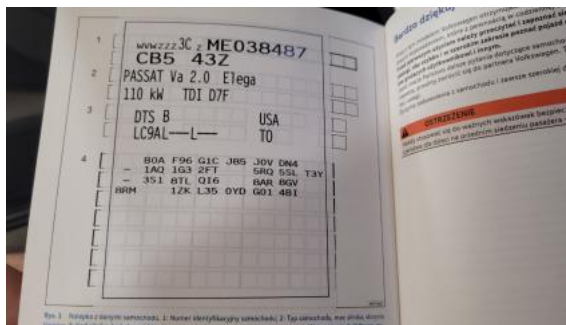

Fot. 30
Książka serwisowa – dane

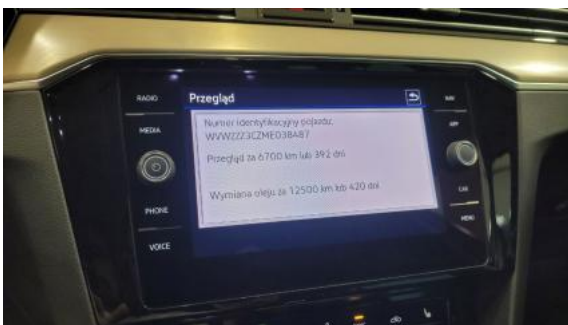


Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

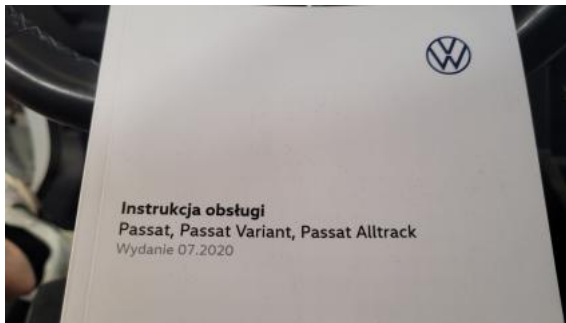

Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 35
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3




Fot. 37
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 39
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

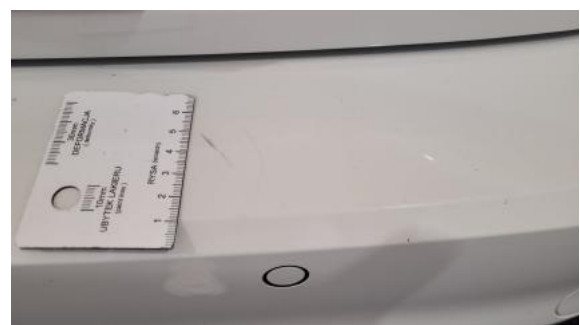

Fot. 40
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

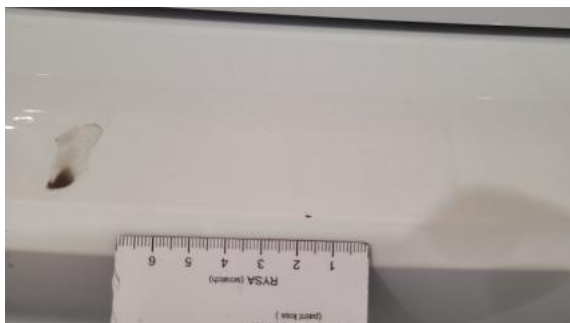

Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1