

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/08469/26/02/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142119	SKODA, Octavia IV 20-24, Octavia 2.0 TDI Ambition DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	59 924	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4P853	TMBAJ7NX1MY176871		26-10-2021/2021	15-10-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 11-02-2026

Miejsce oględzin:

Półczyńska
Półczyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, KESSY GO - bezkluczkowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie bagażnika, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Pakiet Selection → [SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, KESSY FULL - bezkluczkowy system obsługi samochodu].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 17 95V	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 17 95V	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 17 95V	5,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 17 95V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5E3823031A	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	1
2	Deska rozdzielcza	5E4857007FTKK	nieoryginalna naklejka, usunąć	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	5E3845011NVB	rysa/odprysk	
2	Próg R	5E6809602D	wgniecenie	
3	Błotnik tylny L	5E6809601C	rysa/odprysk	
4	Tapicerka drzwi tylnych R	5E6867024AVRT	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

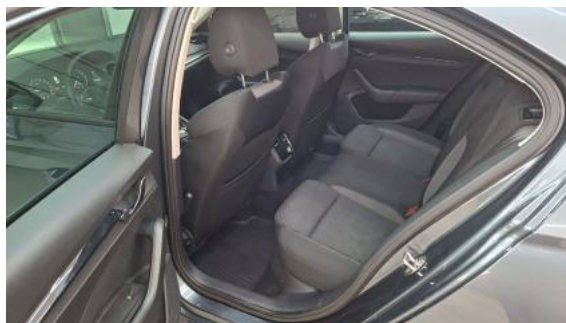

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40


Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

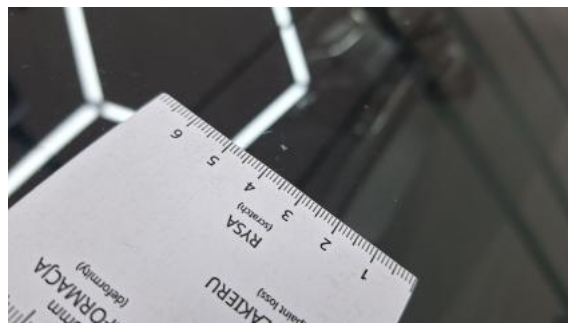

Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2




Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

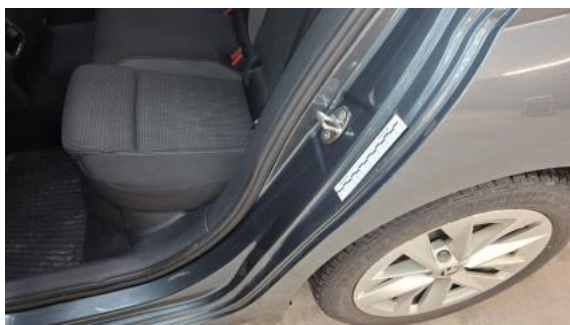

Fot. 45

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1