

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/61211/26/07/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Krzysztof Kalbarczyk
DEKRA Polska - Centrala
Grzegorz Sworst (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Marki

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0153909	PEUGEOT, Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24, ...				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2179	165/121	manualna	101 649	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7C705	VF3YDCPAU12U99336		17-10-2022/2022	09-10-2027	szary/UNI

Data oględzin: 13-07-2026

Miejsce oględzin:

UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego, Antena dachowa, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Ekran dotykowy + radio cyfrowe, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/75, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokość, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka czołowa dla kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Przyłącze dla adaptatora (możliwość podłączenia dodatkowych świateł/generatora/haka holowniczego), Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szuflada pod fotelem kierowcy, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Zawieszenie tylne standardowe.

Wyposażenie dealerskie

Kierownica skórzana + dźwignia zmiany biegów w skórze + Pakiet Widoczność, Klimatyzacja automatyczna, Poduszka czołowa dla pasażera z przodu, Zawieszenie wzmocnione tylne.

Wyposażenie dodatkowe

Światła przeciwmgielne.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Michelin, Agilis	215/75 16 116R	6.0 mm
1	prawe	Michelin, Agilis	215/75 16 116R	6.0 mm
2	lewe	Michelin, Agilis	215/75 16 116R	4.0 mm
2	prawe	Michelin, Agilis	215/75 16 116R	4.0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nieprzyjemny zapach z układu klimatyzacji.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Fartuch przeciwbłotny L	712736	pęknięcie/rozerwanie	
2	Szyba przednia barwiona	1650899480	rysa/odprysk	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	93165025		
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	1611746780		
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	1611746780		
6	Uszczelka drzwi przednich L	1618105980	pęknięcie/rozerwanie	
7	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane L	1635192580	zarysowanie, ubytki materiału	
8	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane R	1635187980	pęknięcie/rozerwanie	
9	Oslona słupka C, dolna L	1685341380	brak	
10	Kołpak koła przód L	1643563180	brak	
11	Profil dolny zabudowy R		wgniecenie/odkształcenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	1693166980	zarysowanie	0.5

2	Rama drzwi, przód L	1610052180	zarysowanie	
3	Ściana tylna, narożnik R	8504FJ	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	III		
2	Próg/łuk pod drzwiami przednimi L	III		
3	Narożnik tylny komplet K R	III		
4	Ściana L zabudowy L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	1607184380	zabrudzenie	
2	Ściana P wew. zabudowy R		wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Kluczyki



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Listwa drzwi tylnych L - Inne 1



Fot. 45

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 47

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49

Kołpak przedni L - Inne 1



Fot. 50

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

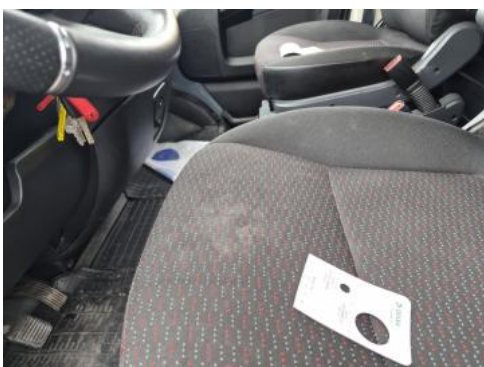

Fot. 51

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 52

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1