

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/66185/25/09/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148888	FORD, S-MAX 19-23, S-MAX 2.5 Hybrid Titanium CVT				VAN
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2483	190/140	automatyczna	138 688	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5S087	WF0JXXWPCHNL41850		28-03-2022/2022	26-03-2027	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 10-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętło do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci), Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17", wzór 5x2 ramienny, z ogumieniem 235/55, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją w czterech kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z zagłówkami regulowanymi w 4 kierunkach, Fotele w 2. rzędzie - trzy niezależnie składane fotele, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Gniazdo 230V w konsoli centralnej, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, schowkiem i uchwyty na kubki, Konsola sufitowa - długa, ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci, Lakier Uni, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert, Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki boczne w drugim rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne z systemem sterowania światłami drogowymi i funkcją zapobiegającą oślepieniu, Reflektory halogenowe projekcyjne, Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji CD:MP3 z Ford Sync 3 i DAB+ (8" wys. dotyk,BT,2xUSB,Applink,ACP,AA,TMC,8 głośników), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System zapobiegający wywróceniu pojazdu -

RSC, Szyba przednia podgrzewana (Quickclear), Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Axis, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), Zaczepy do mocowania bagażu, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED), Światła przeciwmgielne, przód.

Wypożyczenie dealerskie

Dodatkowo przyciemniane szyby tylne, Lakier metalizowany, Moondust Silver, Pakiet Business 4 → [Autoalarm Thatcham obwodowy i pojemnościowy, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Reflektory w technologii Ford Dynamic LED (Adaptive Technology, LED Technology, Intelligent Light)].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	235/55 17 103Y	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	235/55 17 103Y	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	235/55 17 103Y	2,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	235/55 17 103Y	2,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

podana nieprawidłowa moc silnika w dowodzie rejestracyjnym;

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	2268097	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	2515716	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1
2	Poszycie drzwi przednich L	2689983	wgniecenie/odkształcenie	1
3	Próg L	2103286	wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		
2	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
3	Próg L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2292360	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi tylnych L	2689991	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi tylnych R	2689989	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny, część dolna R	2103849	rysa/odprysk	
5	Fotel przedni L		zabrudzenie	
6	Słupki przedni A R		rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa

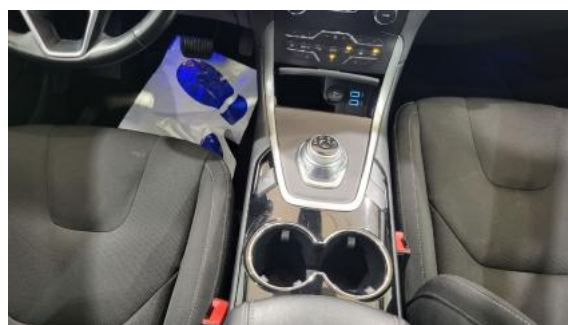

Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane

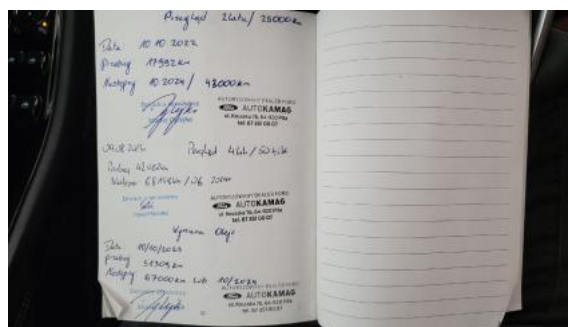

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

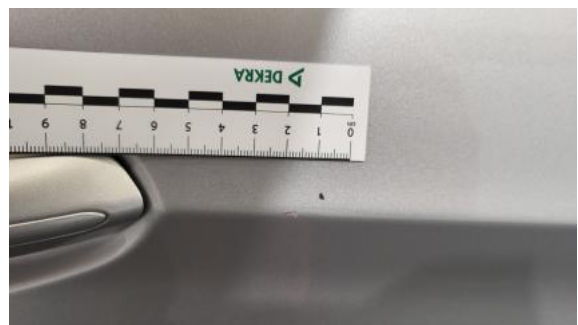

Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Fotel prz. lew. - Inne 1