

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/89857/25/11/19
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 19-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Bartosz Wisznia (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0135107	TOYOTA, Corolla Sedan 18-22, Corolla 1.6 Comfort				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	132/97	manualna	109 791	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2C819	NMTBE3BEX0R075899		26-11-2020/2020	26-11-2025	srebrny/METALIK

Data oględzin: 24-11-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo 12V, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Listwa okienna chromowana, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Miękkie materiały wykończeniowe, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka jasna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	4,6 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	4,7 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	5,6 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	205/55 16 91V	6,2 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka wew. progu przednia L	6791402370C0	przepalenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	52119F2911	liczne, rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	5380102260	wgniecenie	1.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z953	liczne, rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	5380202280	wgniecenie	
2	Pokrywa przednia	5330102490	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202550	wgniecenie, rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700102560	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	6700402550	wgniecenie, rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700302550	wgniecenie, rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny L	6160202670	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny R	6160102640	wgniecenie, rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

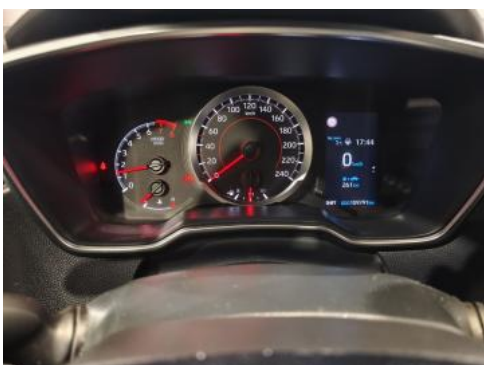

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 39


Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

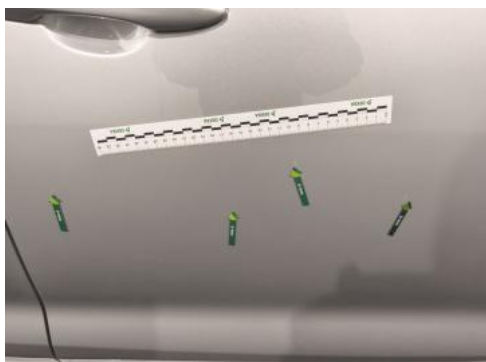

Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

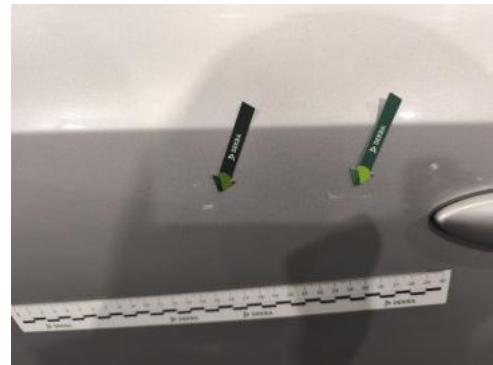

Fot. 50

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

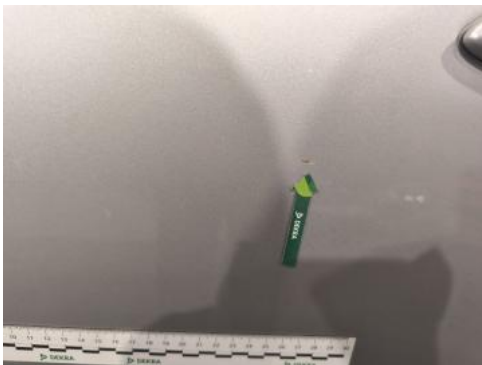

Fot. 51

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1