

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/60988/26/07/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147674	BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive40i mHEV sport-aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	333/245	automatyczna	160 897	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6J160	WBACR610409M17036		24-06-2022/2022	24-06-2027	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 10-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wys. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB,BT,LTE, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Szyby atermiczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o

mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, Asystent świateł drogowych, Dach szklany panoramiczny, Fotele przednie i tylne ogrzewane, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Hak holowniczy składany elektrycznie, Hotspot WiFi, Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD, Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Ogrzewanie postojowe, Pakiet M Sport → [Adaptacyjne zawieszenie M, Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Kierownica sportowa M, Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Pakiet aerodynamiczny M, Podsufitka M Anthracite, Relingi dachowe M Shadow Line, Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją, Układ hamulcowy sportowy M], Pakiet ogrzewania Comfort, przód → [Fotele przednie ogrzewane, Kierownica ogrzewana, Podłokietniki przednie ogrzewane], Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual, Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam, Rezygnacja z emblematu modelu, Telefon z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Uchwyty na napoje z regulacją temperatury, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	275/45 20 110Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	275/45 20 110Y	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	305/40 20 112Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	305/40 20 112Y	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51119492876	rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk LCD		pęknięcie/rozerwanie	
2	Instrukcja obsługi		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41007492375	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41518738551	wgniecenie/odkształcenie	
3	Oslona lusterka zewnętrznego L	51168496623	rysa/odprysk	
4	Oslona lusterka zewnętrznego R	51168496624	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41522642779	wgniecenie/odkształcenie	
6	Nakładka zderzaka tylnego, dół	51128498991	rysa/odprysk	
7	Pokrywa tylna	41007931925	rysa/odprysk	
8	Pokrywa schowka	51169472465	zarysowania eksploatacyjne	
9	Felga tylna L		rysa/odprysk	
10	Felga przednia R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

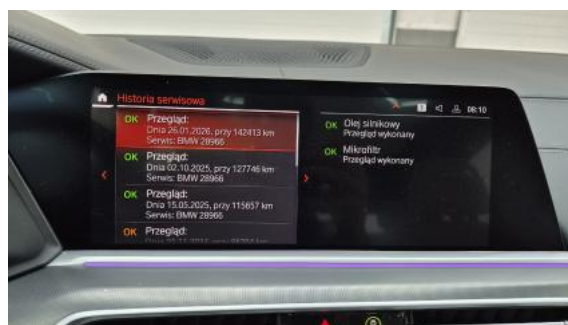

Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony




Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2

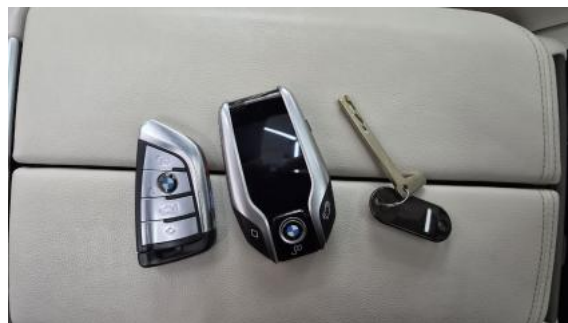

Fot. 34
Kluczyki



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1