

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/88744/25/11/17
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 17-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznawcy:
Bartosz Wisznia (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139321	RENAULT, Master dCi 135 Euro 6 2299ccm - 135KM 3,5t 19-24, Mast...				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2299	136/100	manualna	246 735	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6R276	VF1MA000X69077637		05-08-2022/2022	29-07-2027	biały/UNI

Data oględzin: 21-11-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Czujnik deszczu i zmierzchu, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, Immobilizer, Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi, Koło zapasowe, Kołpaki ozdobne Mini, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda, ścianka działowa nieprzeszkłona, Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, DAB, Schowek wysuwany na rękawiczki EASY LIFE, Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek, Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Kompo, Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną, Ściana nieprzeszkłona z lewej strony, Światła LED do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270 stopni.

Wyposażenie dodatkowe

Ogrzewanie postojowe, Zabudowa izotermiczna, Agregat chłodzący.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	NEXEN, ROADIAN	225/65 65 112T	7,4 mm
	lewo	NEXEN, ROADIAN	225/65 65 112T	7,3 mm
tylna	prawo	NEXEN, ROADIAN	225/65 65 112T	8,2 mm
	lewo	NEXEN, ROADIAN	225/65 65 112T	8,2 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

pojazd z zabudową izoterma

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg R	764126700R	głębokie, wgniecenie: liczne, ostre	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	620104124X	głębokie, zarysowanie: liczne, ubytki materiału	0.5
2	Błotnik przedni R	631008686R	wgniecenie	0.5
3	Drzwi części ład.przesuwne R	821000245R	wgniecenie	0.5
4	Rama drzwi,przód L	801C11533R	wgniecenie, liczne, zarysowanie	0.5
5	Błotnik tylny R	760325722R	wgniecenie	1
6	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	901010195R	liczne, wgniecenie	0.5
7	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	901002052R	wgniecenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		

3	Drzwi boczne, środek D R	III		
4	Próg/luk pod drzwiami przednimi L	III		
5	Próg pod drzwiami bocznymi/ścianą bocz.przed. R	I		
6	Błotnik tylny, część środkowa D R	III		
7	Drzwi tylne (jedne) 2-cz., cz. górna przeszkl A-D R	III		
8	Drzwi tylne (jedne) 2-cz., cz. g. nieprzeszkl A-D L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	801009976R	punktowe, wgniecenie	
2	Rama drzwi, przód R	801C03804R	punktowe, wgniecenie słupki B	
3	Błotnik tylny L	760338890R	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

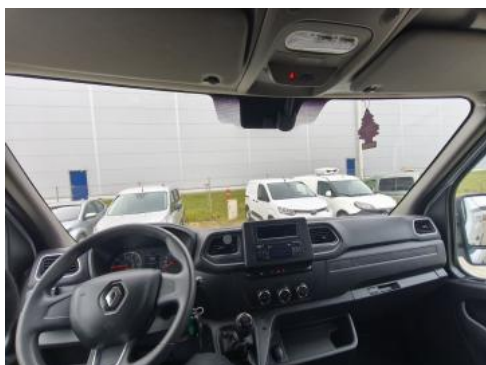

Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika



Fot. 23

Bagażnik



Fot. 24

Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1

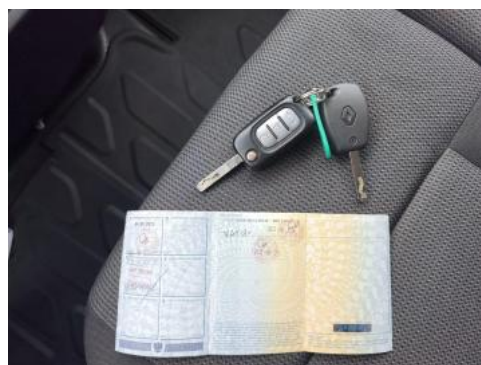

Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 35
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

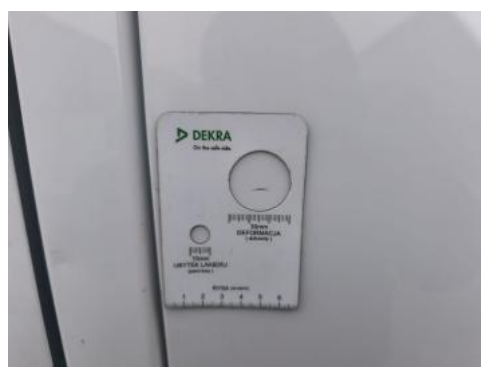

Fot. 36
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40
Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 42

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

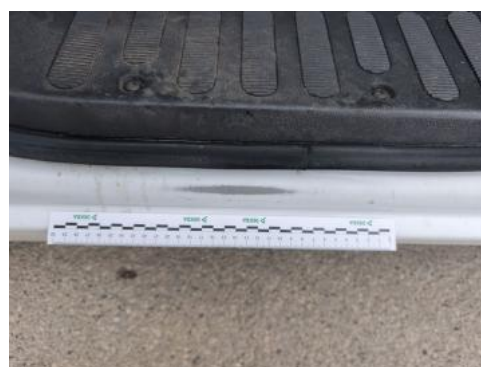

Fot. 44

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49