

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/63324/26/07/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146507	VOLKSWAGEN, Arteon 20-23, Arteon 2.0 TDI Elegance				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	manualna	149 770	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5Y964	WVWZZZ3HZNE009480		03-06-2022/2022	27-05-2027	grafit/METALIK

Data oględzin: 20-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach, Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza drewniane Eucalyptus na desce rozdzielczej i drzwiach - aluminiowe, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Pedale wykończone stalą nierdzewną, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierow), Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist i System Emergency Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia

kierowcy, Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna, Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz, eCall - automatyczne wzywanie pomocy.

Wypożyczenie dealerskie

Active Lighting system z Dynamic Light Assist-światła LED (dzienne, mijania, drogowe), na złą pogodę, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Fotel kierowcy z funkcją masażu, Kamera parkowania - rear assist, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana ogrzewana sportowa, dźwignia zm. biegów skórzana, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Business Premium → [Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwi z funkcją masażu, pasażera manualnie, Fotele przednie i tylne - podgrzewane, Funkcja obsługi głosowej, Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu, Gniazdo USB, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Instalacja telefoniczna Comfort z ładowarką indukcyjną, wzmocnienie sygnału LTE, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, System nawigacji Discover Pro (9,2) AppConnect, DAB+, Mapy EU, Sign assist, 8 głoś., 64GB HD], Pakiet Safety → [Poduszki powietrzne, boczne - tył, System kontroli ciśnienia w oponach], System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarmem, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	245/45 18 96W	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	pow. 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia atermiczna podgrzewana	3G8845011ACNVB	pęknięcie, rysa/odprysk	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	D169300M2		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	3G8807795BGRU	zarysowanie	
2	Listwa ozdobna boczna, dół R	3G8853254BGRU	zarysowanie	
3	Pokrywa przednia	3G8823031C	wgniecenie, rysa/odprysk, ślady korozji	1
4	Dach	3G8817111	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3G8831056AK	zarysowanie	
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	3G8807417GRU	wgniecenie, zarysowanie	1
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	3G8601025FFZZ	zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część boczna k L	K3		
2	Listwa zderzaka przedniego, boczna R	K2		
3	Pokrywa przednia	III		
4	Drzwi przednie, część dolna C-E R	III		
5	Dach, część środkowa	III		
6	Zderzak tylny, część górna a-d	K3		
7	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	3G8821106	rysa/odprysk	
2	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	3G88543285AP	zarysowanie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G8831055AK	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3G8833056N	wgniecenie	
5	Błotnik tylny L	3G8809843	wgniecenie, rysa/odprysk	

6	Błotnik tylny R	3G8809844	rysa/odprysk	
---	-----------------	-----------	--------------	--

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu

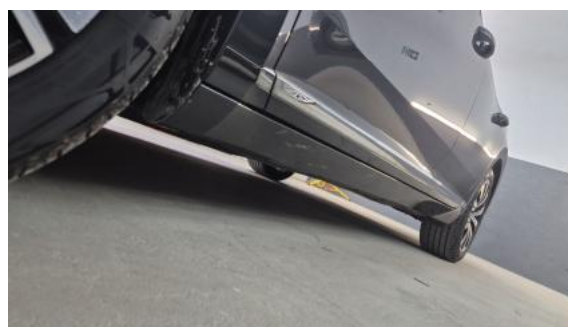

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

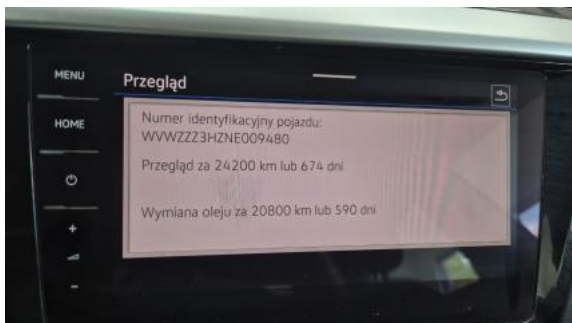

Fot. 33
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34
Dowód rej. str. 2



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Dach - Inne 1



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1