Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/90211/26/09/25
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 25-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0153908	**PEUGEOT, Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24, ...**				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2179	165/121	manualna	84 271	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6W955	VF3YDCPAU12U88649		13-09-2022/2022		biały/UNI

Data oględzin: 29-09-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Antena dachowa, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Ekran dotykowy + radio cyfrowe, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/75, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokośæ, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka czołowa dla kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Przyłącze dla adaptatora (możliwośæ podłączenia dodatkowych świateł/generatora/haka holowniczego), Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szuflada pod fotelem kierowcy, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Zawieszenie tylne standardowe, £awka pasażerska przednia, 2-miejscowa ze stolikiem.

Wyposażenie dealerskie

Fotel kierowcy aktywny, Kierownica skórzana + dźwignia zmiany biegów w skórze + Pakiet Widocznośæ, Klimatyzacja automatyczna, Lusterka boczne o polu widzenia 2,20 m, Półka nad głową kierowcy i pasażera, Zawieszenie wzmocione tylne, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dodatkowe

Zabudowa+agregat.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIVAN CONTACT 100	215/75 16 116114R	2,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVAN CONTACT 100	215/75 16 116114R	2,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIVAN CONTACT 100	215/75 16 116114R	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVAN CONTACT 100	215/75 16 116114R	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja z placu, uszkodzony immobilizer, do weryfikacji serwisowej. Brak dowodu rejestracyjnego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Róg zderzaka boczny R	1685573380	pęknięcie/rozerwanie	
2	Pióro wycieraczki R	1642334580	pęknięcie	
3	Opona koła przedniego prawego		pęknięcie	
4	Odbojnik		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	1686620980	rysa/odprysk, ślady korozji, nieoryginalna naklejka	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	46862842	wgniecenie, ślady po okleinie, rysa/odprysk	1.2
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	46862839	wgniecenie, rysa/odprysk, ślady po okleinie	1

4	Rama drzwi,przód L	1610052180	rysa/odprysk, ślady korozji	
5	Zderzak tylny	1623861480	wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Drzwi tyłu zabudowy lewe		pęknięcie	
2	Drzwi tyłu zabudowy prawe		pęknięcie	
3	Kluczyk zapłonowy		brak	
4	Dowód rejestracyjny		brak	
5	Instrukcja obsługi		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi przednie, część dolna C-E L	III		
3	Drzwi przednie, część dolna C-E R	III		
4	Próg/łuk pod drzwiami przednimi L	III		
5	Zderzak tylny, kompletny	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	1693166880	rysa/odprysk	
2	Uszczelka drzwi przednich L	1618105980	rysa/odprysk	
3	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane L	1635192580	rysa/odprysk	
4	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane R	1635187980	rysa/odprysk	
5	Rama drzwi,przód R	8501T3	rysa/odprysk, rysa/odprysk	
6	Kołpak koła przód L	1611984980	rysa/odprysk	
7	Kołpak koła przód R	1611984980	rysa/odprysk	
8	Kołpak koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
9	Kołpak koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01
10	Wnętrze kabiny		zabrudzenie	0.01
11	Osłona boczna prawa R		wgniecenie	0.01

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu




Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

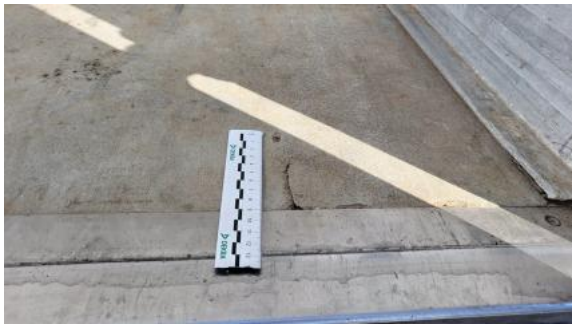

Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Zdjęcie do protokołu



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu



Fot. 47
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50
Zdjęcie do protokołu



Fot. 51
Zdjęcie do protokołu




Fot. 52
Zdjęcie do protokołu



Fot. 53
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54
Zdjęcie do protokołu

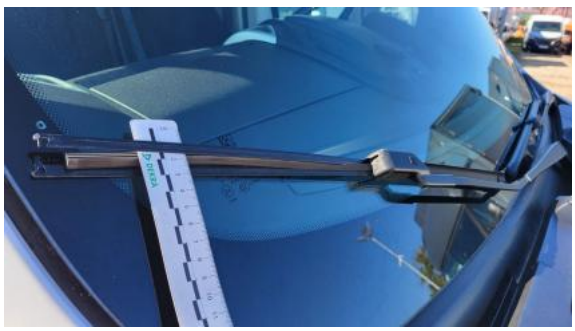

Fot. 55
Pióro wycieraczki szyby prz P - Inne 1




Fot. 56
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Pokrywa komory silnika - Inne 1

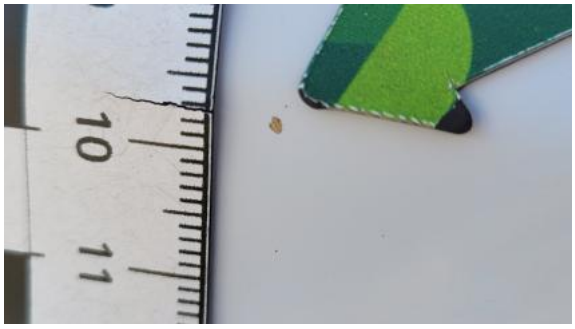

Fot. 58
Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 59
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 61
Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 63
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 66
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 67
Próg P - Rysa/odprysk 1




Fot. 68
Słupek środkowy P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 69
Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70
Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

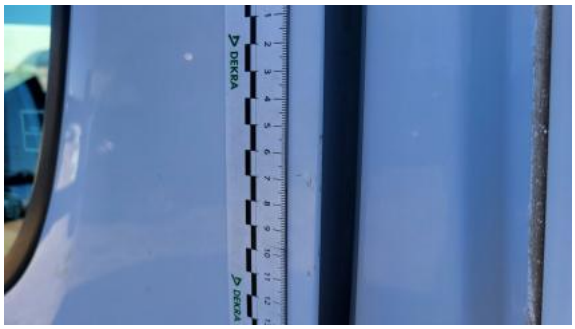

Fot. 71
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 73
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 74
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 75
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

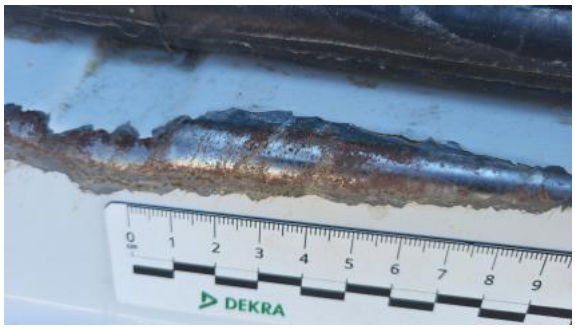

Fot. 76
Próg L - Inne 1




Fot. 77
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78
Słupek środkowy L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 79
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

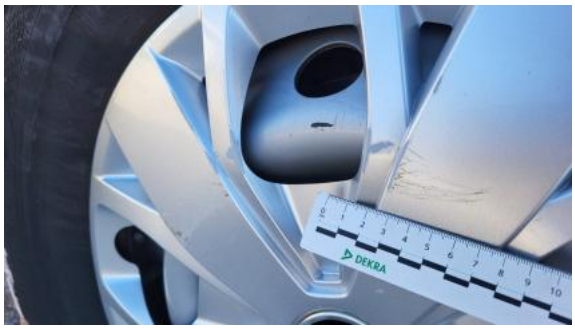

Fot. 80
Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 82
Fotel prz. praw. - Inne 1

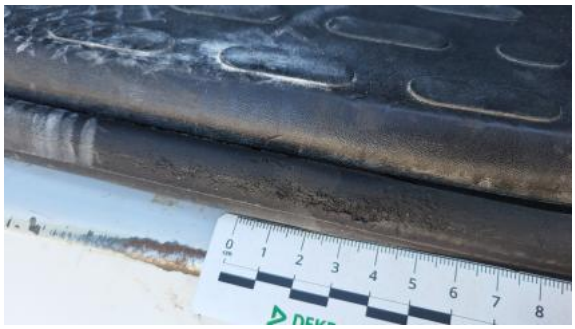

Fot. 83
Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1